

14 april 2026_JHA

Zwembad 'De Spetter'
Zoekweg 4
4691 HT Tholen

FOTO IMPRESSIE SCHADE AAN KERAMISCHE TEGELS BASSINS

Ten behoeve van de beoordeling of het partiel aanbrengen van folie om de scherpe glazuurgebreken af te dekken in technische zin mogelijk is

GROTE BASSIN




Afbeelding 01 – overloopgoot met glazuurgebreken in diverse stadia



Afbeelding 02 – afmeting zaagtegel



Afbeelding 03 – bovenzijde overloopgoot met glazuurgebreken in diverse stadia

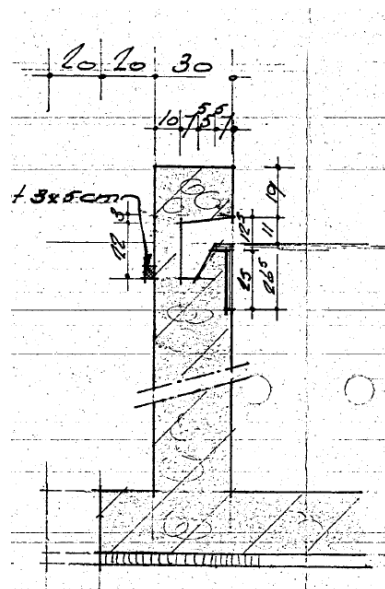

Afbeelding 04 – principe detail



Afbeelding 05 – binnenzijde overloopgoot, het oppervlak is ruw (deels beton, deels een cementgebonden mortel, voorzien van zwembadcoating).



Afbeelding 06 – loszittend tegelwerk, geen hechting tussen tegel en lijmoppervlak. Loszittend tegelwerk komt met name (maar niet uitsluitend) voor ter plaatse van de overloopgoten.



Afbeelding 07 – detail aansluiting verticaal aan horizontaal vlak overloopgoot, mogelijkheid tot vocht/chloor indringing, tevens is te zien dat de zijvlakken van de keramische tegels niet geglaazuurd zijn (het zijn gezaagde, enigszins gebrokkelde tegels)



Afbeelding 08 – dilatatievoeg bassin, glazuurgebreken komen in dit wanddeel met name direct naast de dilatatievoeg voor, mogelijk als gevolg van vocht/chloorindringing via openstaande voegen en ongeglazuurde zaagkanten van de keramische tegels.

Bij herstel met partiële bekleding met folie dient de bevestigingsmogelijkheid voor lijnen behouden te blijven.



Afbeelding 09 – overloopgoot ondiepe deel, bij partiële foliebekleding dienen de meetwateropnamepunten functioneel te blijven.



Afbeelding 10 – bij partiële foliebekleding dienen de zwemwater invoerpunten functioneel te blijven.

PEUTERBAD



Afbeelding 11 – glazuurschade peuterbad



Afbeelding 12 – glazuurschade peuterbad bij retourrooster